

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

(SAVE THESE INSTRUCTIONS)

This manual contains important instructions that should be followed during installation and maintenance of the UPS and batteries. Please read and follow all instructions carefully during installation and operation of the unit. Read this manual thoroughly before attempting to unpack, install, or operate your UPS.

CAUTION! To prevent the risk of fire or electric shock, install in a temperature and humidity controlled indoor area free of conductive contaminants. (Please see specifications for acceptable temperature and humidity range).

CAUTION! To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. There are no user serviceable parts inside.

CAUTION! Hazardous live parts inside can be energized by the battery even when the AC input power is disconnected.

CAUTION! The UPS must be connected to an AC power outlet with fuse or circuit breaker protection. Do not plug into an outlet that is not grounded. If you need to de-energize this equipment, turn off and unplug the unit.

CAUTION! To avoid electric shock, turn off the unit and unplug it from the AC power source before servicing the battery.

CAUTION! Not for use in a computer room as defined in the Standard for the Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment, ANSI/NFPA 75.

CAUTION! To reduce the risk of fire, connect only to a circuit provided with 20 amperes maximum branch circuit over current protection in accordance with the National Electric Code, ANSI/NFPA 70.

CAUTION! Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Batteries shall be installed by service personnel, and the replacement of batteries with a suitable recommended type. Dispose of used batteries according to the instructions.

CAUTION! Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode.

CAUTION! Do not open or mutilate batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic.

DO NOT USE FOR MEDICAL OR LIFE SUPPORT EQUIPMENT! ADI does not sell UPS products for life support or medical applications. **DO NOT** use in any circumstance that would affect operation and safety of life support equipment, any medical applications or patient care.

DO NOT USE WITH OR NEAR AQUARIUMS! To reduce the risk of fire or electric shock, do not use with or near an aquarium. Condensation from the aquarium can cause the unit to short out.

CAUTION! DO NOT USE THE UPS ON ANY TRANSPORTATION! To reduce the risk of fire or electric shock, do not use the unit on any transportation such as airplanes or ships. The effect of shock or vibration caused during transit and the damp environment can cause the unit to short out.

⚠ WARNING! This product can expose you to chemicals including styrene, and bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

INSTALLING YOUR UPS SYSTEM

UNPACKING

Inspect the UPS upon receipt. The box should contain the following:




- (a) UPS unit (b) User's manual (c) USB device cable (d) Software download card

HOW TO DETERMINE THE POWER REQUIREMENTS OF YOUR EQUIPMENT

- Ensure that the equipment plugged into the UPS does not exceed the UPS unit's rated capacity of (625VA/390W for 0E-625V8LCD2). If the rated capacities of the unit are exceeded, an overload condition may occur and cause the UPS unit to shut down or the circuit breaker to trip.
- There are many factors that can affect the amount of power that your electronic equipment will require. For optimal system performance keep the load below 80% of the unit's rated capacity.

HARDWARE INSTALLATION GUIDE

- Your new UPS may be used immediately upon receipt. However, after receiving a new UPS, to ensure the battery's maximum charge capacity, it is recommended that you charge the battery for at least 8 hours. Your UPS is equipped with an auto-charge feature. When the UPS is plugged into an AC outlet, the battery will automatically charge when it's turned on or turned off.
- With the UPS unit turned off and unplugged, connect your computer, monitor, and any other peripherals requiring battery backup from the SURGE/BATTERY outlets. Plug the other peripheral equipment (e.g. printer, scanner, speakers, etc.) into the full-time surge protection outlets. **DO NOT plug a laser printer, paper shredder, copier, space heater, vacuum cleaner, sump pump, or other large electrical device into the "Battery and Surge Protected Outlets". The power demands of these devices will overload and possibly damage the unit.**
- Plug the UPS into a 2 pole, 3 wire grounded receptacle (wall outlet). Make sure the wall branch outlet is protected by a fuse or circuit breaker and does not service equipment with large electrical demands (e.g. air conditioner, refrigerator, copier, etc.). The warranty prohibits the use of extension cords, outlet strips, and surge strips in conjunction with the UPS unit.
- Press the power switch to turn the unit on. The Power On indicator light will illuminate green and the unit will "beep" twice.
- If an overload is detected, an audible alarm will sound and the unit will emit one long beep. To correct this, turn the UPS off and unplug at least one piece of equipment from the battery power supplied outlets. Make sure the circuit breaker is depressed and then turn the UPS on.
- To maintain optimal battery charge, leave the UPS plugged into an AC outlet at all times.
- To store the UPS for an extended period of time, cover it and store with the battery fully charged. While in storage, recharge the battery every three months to ensure optimal battery life.
- Ensure the wall outlet and UPS are located near the equipment being attached for proper accessibility.
- Lay the UPS on desktop or use the key-hole mounting slots to affix the UPS to the wall in proper orientation.

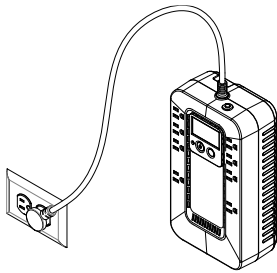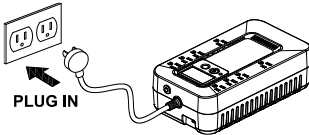

DEFINITIONS FOR ILLUMINATED LCD INDICATORS

INPUT voltage meter: This meter measures the AC voltage that the UPS system is receiving from the utility wall outlet. The UPS is designed to continuously supply connected equipment with stable output voltage. In the event of a complete power loss, severe brownout, or over-voltage, the UPS relies on its internal battery to supply consistent 110/120 output voltage. The INPUT voltage meter can be used as a diagnostic tool to identify poor-quality input power.

OUTPUT voltage meter: This meter measures, in real time, the AC voltage that the UPS system is providing to the computer during normal AC/Utility Power mode, and battery backup mode.

ESTIMATED RUNTIME: This displays the run time estimate of the UPS with the current battery capacity and load.

NORMAL icon: This icon appears when the UPS is working under normal conditions.

BATTERY icon: During a severe brownout or blackout, this icon appears and an alarm sounds (two short beeps followed by a pause) to indicate the UPS is operating from its internal batteries. During a prolonged brownout or blackout, the alarm will sound continuously to indicate the UPS's batteries are nearly out of power. You should save files and turn off your equipment immediately or allow the software to shut the system down.

OVER LOAD icon: This icon appears and an alarm sounds to indicate the battery-supplied outlets are overloaded. To clear the overload, unplug some of your equipment from the battery-supplied outlets until the icon turns off and the alarm stops.


BATT. CAPACITY meter: This meter displays the approximate charge level of the UPS's internal battery in 20% increments. During a blackout or severe brownout, the UPS switches to battery power (the BATTERY icon appears) and the battery charge level decreases.

LOAD CAPACITY meter: This meter displays the approximate output load level of the UPS battery outlets in 20% increments.



The LCD display indicates a variety of UPS operational conditions. All descriptions apply when the UPS is plugged into an AC outlet and turned on or when the UPS is on

BASIC OPERATION

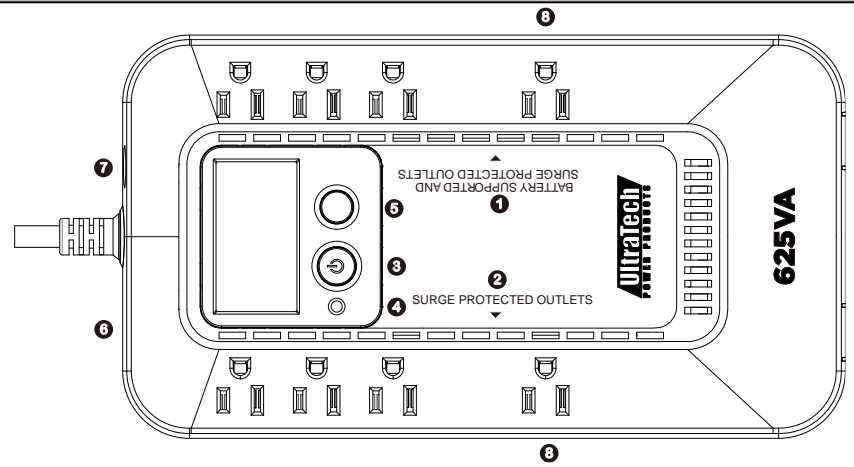

1. Battery and Surge Protected Outlets

The unit has battery powered/surge suppression outlets to ensure temporary uninterrupted operation of your equipment during a power failure. **(DO NOT plug a laser printer, paper shredder, copier, space heater, vacuum cleaner, sump pump, or other large electrical device into the "Battery and Surge Protected Outlets." The power demands of these devices will overload and possibly damage the unit.)**

2. Full-Time Surge Protection Outlets

The unit has surge suppression outlets to provide surge and line noise protection.

3. Power Switch

To turn the UPS **ON**, press the power button for approximately 2 seconds - you will hear a constant tone (1 second) - and release after a short beep.

To turn the UPS **OFF**, press the power button for approximately 2 seconds - you will hear a constant tone (1 second) - and release after two short beeps.

Alarm setting: The audible alarm can be turned **Off** or **On** by quickly pressing the POWER button twice. The default setting is for the Alarm On. To turn the Alarm Off, quickly press the power button twice. You will hear two short beeps when the Alarm is turned Off. To turn the Alarm back On, quickly press the power button twice. You will hear a single short beep when the Alarm is turned On. *When the Alarm is turned Off, there will be no audible notification when the UPS reaches a low battery state.

4. Power On Indicator (green)

This LED is illuminated when the utility power is normal and the UPS outlets are providing power.

5. Mode Switch

Press the Mode Switch for approximately 3 seconds to enter setup mode to select three functions: Utility High Voltage Range, Utility Low Voltage Range, and LCD sleep ON/OFF. When a function is selected, press Mode Switch for 3 seconds to view options. When an option is selected, wait for 8 seconds for the setting to be confirmed. After the setting has been confirmed the LCD screen will leave setup mode and go back to status display. If there is no action for 8 seconds during setup, the LCD will also leave setup mode and go back to the status display.

a. Utility High Voltage Range: Adjust the value of high voltage range.

b. Utility Low Voltage Range: Adjust the value of low voltage range.

c. LCD: L1/L0 (ON/OFF):

* When LCD is set to L1, LCD will be always ON. When LCD is set to L0, LCD will dim if untouched for 1 minute.

* In battery mode, LCD is always on regardless if the setting is L1 or L0.

6. USB Port to PC

The USB port allows connection and communication between the USB port on the computer and the UPS unit. The UPS communicates its status to the power management software.

7. Circuit Breaker

Located on the side of the UPS, the circuit breaker serves to provide overload and fault protection.

8. Outlets Designed for AC Adapters

The UPS unit has 2 widely-spaced outlets so AC power adapters can be plugged into the UPS without overlapping or blocking adjacent outlets.

REPLACING THE BATTERY




Replacement of batteries located in a **SERVICE ACCESS AREA**.

Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel knowledgeable about batteries and the required precautions:

- When replacing batteries, replace with the same number of the following battery: LEOCH/DJW12-5.0 or RITAR RT1250H for 0E-625V8LCD2
- CAUTION!** Risk of Energy Hazard, 12V, maximum 5 Ampere-hour battery. Before replacing batteries, remove conductive jewelry such as chains, wrist watches, and rings. High energy through conductive materials could cause severe burns.
- CAUTION!** Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode.
- CAUTION!** Do not open or mutilate batteries. Released material is harmful to the skin and eyes. It may be toxic.
- CAUTION:** A battery can present a risk of electrical shock and high short circuit current. Contact with any part of a grounded battery can result in electrical shock. The following precautions should be observed when working on battery:
 - Remove watches rings, or other metal objects.
 - Use tools with insulated handles.
 - Wear rubber gloves and boots.
 - Do not lay tools or metal parts on top of batteries.
 - Disconnect charging source and load prior to installing or maintaining the battery.
 - Remove battery grounds during installation and maintenance to reduce likelihood of shock. Remove the connection from ground if any part of the battery is determined to be grounded.

BATTERY REPLACEMENT PROCEDURE:

- Turn off the UPS, unplug all connected equipment and unplug the UPS from AC power source.
- Place the UPS on its top and remove the retaining screw on the battery compartment cover.
- Slide the battery compartment cover completely off the unit.
- Remove the battery from the compartment and disconnect the battery wires from the battery.
- Install the replacement battery by connecting the red wire to the positive (+) terminal and the black wire to the negative (-) terminal of the battery.
- Slide the battery compartment cover over the battery and tighten the retaining screw.
- Charge the unit for 8 hours to ensure the UPS performs expected runtime.

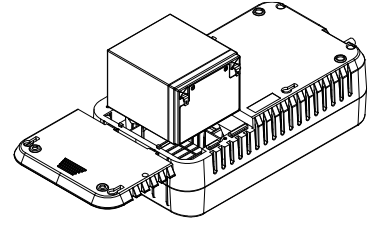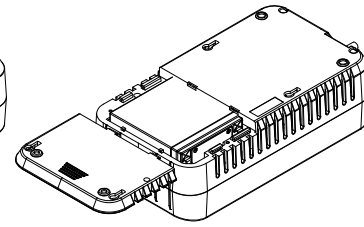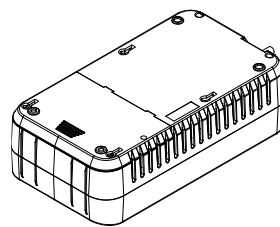

DEFINITIONS FOR AUDIBLE ALARMS

Power ON	Alarm	CONDITION
On	Off	Normal
On	Beeps twice every 30 seconds	Utility Failure- The UPS is providing power to battery power-supplied outlets from its battery.
On	Rapid Beeping every 1/2 second	Utility Failure- The UPS is providing battery power. Rapid beeping indicates the unit will run out of power shortly.

Off	Constant tone	Overload - Occurs when connected equipment exceeds the listed capacity of the UPS. Turn the UPS off, unplug at least one piece of equipment from battery outlets, wait 10 seconds, reset the circuit breaker and turn the unit on.
Off	Constant tone	Charger Fault - Contact ADI/UltraTech U.S 1-800-233-6261; Canada 877-234-7378; Puerto Rico 787-793-8830.


TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Full-time surge protection outlets stop providing power to equipment. Circuit breaker button is projecting from the side of the unit.	Circuit breaker has been tripped due to an overload.	Turn the UPS off and unplug at least one piece of equipment. Wait 10 seconds, reset the circuit breaker by pressing the button, and then turn the UPS on.
The UPS does not perform expected runtime.	Battery not fully charged.	Recharge the battery by leaving the UPS plugged in.
	Battery is worn out.	Contact ADI/UltraTech U.S. 1-800-233-6261; Canada 877-234-7378; Puerto Rico 787-793-8830.
The UPS will not turn on.	The on/off switch is designed to prevent damage from rapidly turning it off and on.	Turn the UPS off. Wait 10 seconds and then turn the UPS on.
	The unit is not connected to an AC outlet.	The unit must be connected to a 110/120V 50/60Hz outlet.
	The battery is worn out.	Contact ADI/UltraTech U.S. 1-800-233-6261; Canada 877-234-7378; Puerto Rico 787-793-8830.
	Mechanical problem.	Contact ADI/UltraTech U.S. 1-800-233-6261; Canada 877-234-7378; Puerto Rico 787-793-8830.
Power Management Software is inactive (all icons are gray).	The frequency is outside of the operating range of 47-63Hz.	Turn the UPS off. Make sure the frequency range is within 47-63Hz. Or you can turn the UPS on in battery mode.
	The USB cable is not connected.	Connect the USB cable to the UPS unit and an open USB port on the computer.
	The USB cable is connected to a bad USB port.	Check for a different USB port and plug the cable in.
	The unit is not providing battery power.	Shutdown your computer and turn the UPS off. Wait 10 seconds and turn the UPS back on. This should reset the unit.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	0E-625V8LCD2
Capacity	625VA/390W
Nominal Input Voltage	120Vac
Input Frequency	50/60Hz +/- 3Hz
On-Battery Output Voltage	120Vac ± 5%
On-Battery Output Frequency	50Hz/60Hz ± 1% (auto-sensing)
Max. Load for UPS Outlets	625VA/390W
Max. Load for Full-Time Surge Protection outlets	10 Amps
On-Battery Output Wave Form	Simulated Sine Wave
Operating Temperature	32°F to 104°F / 0° C to 40° C
Operating Relative Humidity	0 to 90% non-condensing
Size (W x H x D)	5.9" x 3.1" x 10.6" 150 x 79 x 269 mm
Net Weight	6.4 lbs / 2.9kg
Typical Battery Recharge Time	8 hours typical from total discharge under 100% load
Typical Battery Life	3 to 6 years, depending on number of discharge/recharge cycles
Battery	Sealed Maintenance Free Lead Acid Battery
Safety Approvals	UL1778(UPS), cUL CAN/CSA C22.2 No.107.3, FCC/DoC Class B

SYSTEM FUNCTION BLOCK DIAGRAM

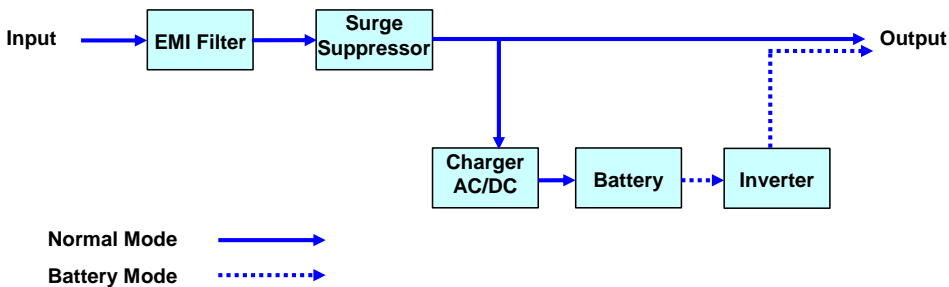

FCC Compliance Statement

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help"

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Canadian Compliance Statement

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Limited Warranty and Connected Equipment Guarantee

1. Limited Warranty

a. General

Subject to the terms and conditions of this Limited Warranty, from the date of sale through the period of time for product categories specified in Section 1(b), ADI warrants its UltraTech products to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service, normal wear and tear excepted. Except as required by law, this Limited Warranty is only made to Buyer and may not be transferred to any third party.

ADI shall have no obligation under this Limited Warranty or otherwise if:

- (i) The product is improperly installed, applied or maintained;
- (ii) The product is installed outside of stated operating parameters, altered, or improperly serviced or repaired;
- (iii) Damage is caused by outside natural occurrences, such as lightning, power surges, fire, floods, acts of nature, or the like.
- (iv) Defects resulting from unauthorized modification, misuse, vandalism, or other causes unrelated to defective materials or workmanship, or failures related to batteries of any type used in connection with the products sold hereunder.

ADI only warrants those products branded as UltraTech products and sold by ADI. Any other products branded by third

parties are warranted by the third party manufacturer for a period as defined by the third party manufacturer, and ADI assigns to Buyer those warranties and only those warranties extended by such third party manufacturers or vendors for non-ADI branded products. ADI does not itself warrant any non-ADI branded product and sells only on an as is basis in accordance with ADI's terms and conditions of sale.

b. Specific Warranties for product categories are as follows:

Product Categories	Warranty Period
SLA Batteries	12 months
CCTV Power Supplies	24 months
Surge Protection	24 months
UPS (uninterruptible power supplies)	24 months
Power and Relays	30 months
Network Switches/PoE Switches	Limited Lifetime
Alkaline Batteries	Limited Lifetime
Lithium Batteries	Limited Lifetime

2. EXCLUSION OF WARRANTIES, LIMITATION OF LIABILITY

THERE ARE NO WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, OF MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO CASE SHALL ADI BE LIABLE TO ANYONE FOR ANY (I) CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THE PRODUCT AND/OR FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION, EXPRESS OR IMPLIED, OR UPON ANY OTHER BASIS OF LIABILITY WHATSOEVER, EVEN IF THE LOSS OR DAMAGE IS CAUSED BY ADI'S OWN NEGLIGENCE OR FAULT AND EVEN IF ADI HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES. Any product description (whether in writing or made orally by ADI or ADI's agents), specifications, samples, models, bulletin, drawings, diagrams, engineering sheets, or similar materials used in connection with the Buyer's order are for the sole purpose of identifying ADI's products and shall not be construed as an express warranty or condition. Any suggestions by ADI or ADI's agents regarding use, applications or suitability of the products shall not be construed as an express warranty or condition unless confirmed to be such in writing by ADI. ADI does not represent that the products it sells may not be compromised or circumvented; that the products will prevent any personal injury or property loss by burglary, robbery, fire or otherwise, or that the products will in all cases provide adequate warning or protection. Buyer understands and will cause its customer to understand that a properly installed and maintained product is not insurance or guarantee that such will not cause or lead to personal injury or property loss. CONSEQUENTLY ADI SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR OTHER LOSS BASED ON ANY CLAIM AT ALL INCLUDING A CLAIM THAT THE PRODUCT FAILED TO GIVE WARNING. However, if ADI is held liable whether directly or indirectly for any loss or damage with respect to the products it sells, regardless of cause or origin, its maximum liability shall not in any case exceed the purchase price of the product, which shall be fixed as liquidated damages and not as a penalty and shall be the complete and exclusive remedy against ADI.

3. Limitation on Liability to Buyer's Customers.

Buyer agrees to limit liability to its customers to the fullest extent permitted by law. Buyer acknowledges that ADI shall only be deemed to give consumers of its products such statutory warranties as may be required by law and at no time shall Buyer represent to its customers and/or users of ADI products that ADI provides any additional warranties. By accepting the products, to the fullest extent permitted by law, Buyer assumes all liability for, and agrees to indemnify and hold ADI harmless against and defend ADI from, any and all suits, claims, demands, causes of action and judgments relating to damages, whether for personal injury or to personal property, suffered by any person, firm, corporation or business association, including but not limited to, Buyer's customers and/or users of the products because of any failure of the products to detect and/or warn of the danger for which the goods were designed or any other failure of the products whether or not such damages are caused or contributed to by the sold or joint concurring negligence or fault of ADI.

4. Returns

Subject to the terms and conditions listed below, during the applicable warranty period, ADI will replace Product or provide a credit at purchase at its sole option free of charge any defective products returned prepaid. Any obligations of ADI to replace Limited Lifetime warranty products pursuant to this warranty which result from defect are limited to the availability of replacement product. ADI reserves the right to replace any such products with the then currently available products, or provide a credit in its sole discretion. In the event Buyer has a problem with any ADI product, please call your local ADI branch for return instructions:

For US call 1-800-233-6261
 For Canada call 877-234-7378
 For Puerto Rico call 787-793-8830

Be sure to have the model number and the nature of the problem available. In the event of replacement, the return product will be credited to Buyer's account and a new invoice issued for the replacement item. ADI reserves the right to issue a credit only in lieu of replacement.

If any UltraTech product is found to be in good working order or such product's inability to function properly is a result of user damage or abuse, the product will be returned to Buyer in the same condition as received and Buyer shall be responsible for any return freight charges.

5. Governing Law

The laws of State of New York apply to this Limited Warranty.

6. Miscellaneous

Where any term of this Limited Warranty is prohibited by such laws, it shall be null and void, but the remainder of the Limited Warranty shall remain in full force and effect.

Connected Equipment Guarantee

How Do You Open a Connected Equipment Claim?

1. For Connected Equipment Guarantee claims, contact Cyber Power Systems at (877) 297-6937 or write to Cyber Power Systems (USA), Inc., 4241 12th Ave. E., STE 400, Shakopee, MN 55379, or send an e-mail message to claims@cpsww.com for instructions, within 10 days of the occurrence.
2. When you contact CyberPower, identify the Product, the Purchase Date, and the item(s) of Connected Equipment. Have information on all applicable insurance or other resources of recovery/payment that are available to the Initial Customer and Request a Claim Number.
3. You must provide a dated purchase receipt (or other proof of the original purchase) and provide a description of the damage to your connected equipment.
4. Pack and ship the product to CyberPower and, if requested, the item(s) of Connected Equipment, a repair cost estimate for the damage to the Connected Equipment, and all claim forms that CyberPower provides to you. Show the Claim Number on the shipping label or include it with the product. You must prepay all shipping costs, you are responsible for packaging and shipment, and you must pay the cost of the repair estimate.

How Long Do I Have To Make A Claim?

All claims must be made within ten days of the occurrence.

What Will CyberPower Do To Correct Problems?

CyberPower will inspect and examine the Product.

If it appears the UPS failed to protect any equipment plugged into it, CyberPower will send you forms for making your claim for the connected equipment. CyberPower will repair or replace the equipment that was damaged because of the failure of the UPS or pay you the fair market value (NOT REPLACEMENT COST) of the equipment at the time of the damage. CyberPower uses Orion Blue Book, or other third-party valuation guides, or eBay, craigslist, or other source to establish that amount. The maximum liability is limited to \$100,000 for the 0E-625V8LCD2.

All rights reserved. Reproduction without permission is prohibited.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

(CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS)

Ce manuel contient des instructions importantes qui doivent être suivies lors de l'installation et de la maintenance de l'onduleur et des batteries. Veuillez lire et suivre attentivement toutes les instructions lors de l'installation et de l'utilisation de l'appareil. Lisez attentivement ce manuel avant de tenter de déballer, d'installer ou de faire fonctionner votre onduleur.

ATTENTION ! Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, effectuez l'installation dans une zone intérieure dans laquelle la température et l'humidité sont contrôlées et exemptes de matières polluantes conductives. (Veuillez consulter les caractéristiques pour connaître les valeurs acceptables concernant la température et l'humidité).

ATTENTION ! Pour réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.

ATTENTION ! Les composants actifs dangereux à l'intérieur peuvent être alimentés par la batterie même lorsque l'alimentation secteur est coupée.

ATTENTION ! L'UPS doit être connecté à une prise de courant CA avec protection par fusible ou disjoncteur. Ne pas brancher dans une prise qui n'est pas mise à la terre. Si vous devez mettre cet équipement hors tension, éteignez-le et débranchez-le.

ATTENTION ! Pour éviter tout choc électrique, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation CA avant de réparer la batterie.

ATTENTION ! Ne pas utiliser dans une salle informatique telle que définie dans la norme pour la protection des équipements informatiques/de traitement de données électroniques, ANSI/NFPA 75.

ATTENTION ! Pour réduire tout risque d'incendie, connectez seulement à une installation équipée d'un circuit de dérivation équipé d'un disjoncteur de 20A maximum pour la protection contre les surintensités conformément au code électrique national, ANSI/NFPA 70.

ATTENTION ! Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Les batteries doivent être installées par le personnel de service et remplacées par un type recommandé approprié. Jetez les batteries usagées conformément aux instructions.

ATTENTION ! Ne jetez pas les batteries au feu. Les batteries peuvent exploser.

ATTENTION ! Ne pas ouvrir ou détériorer les batteries. L'électrolyte libéré est nocif pour la peau et les yeux. Elle peut être toxique.

NE PAS UTILISER COMME ÉQUIPEMENT DE SOINS MÉDICAUX OU DE SURVIE ! ADI ne vend pas de produits UPS pour le maintien de la vie ou des applications médicales.

NE PAS utiliser dans des circonstances susceptibles d'affecter le fonctionnement et la sécurité des équipements de survie, des applications médicales ou des soins aux patients.

NE PAS UTILISER AVEC OU PRÈS DES AQUARIUMS ! Pour réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas utiliser avec ou près d'un aquarium. La condensation provoquée par l'aquarium peut provoquer des courts-circuits.

ATTENTION ! NE PAS UTILISER LES UPS AVEC TOUT MOYEN DE TRANSPORT ! Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas l'appareil dans des transports tels que des avions ou des bateaux. L'effet des chocs ou des vibrations causés par le transport et un environnement humide peuvent provoquer un court-circuit de l'appareil.

ATTENTION ! Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le styrène et le bisphénol A (BPA), reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

INSTALLATION DE VOTRE SYSTÈME UPS

DÉBALLAGE

Inspectez l'UPS lors de la réception. La boîte doit contenir les éléments suivants :

(a) Unité UPS (b) Manuel de l'utilisateur (c) Câble de périphérique USB (d) Carte de téléchargement du logiciel

COMMENT DÉTERMINER LA TENSION ADÉQUATE DE VOTRE ÉQUIPEMENT

1. Assurez-vous que l'équipement branché à l'UPS ne dépasse pas la capacité nominale de l'UPS de (625 VA/390 W pour 0E-625V8LCD2). Si les capacités nominales de l'unité sont dépassées, une condition de surcharge peut se produire et provoquer l'arrêt de l'UPS ou le déclenchement du disjoncteur.

2. De nombreux facteurs peuvent affecter la quantité d'énergie dont votre équipement électronique aura besoin. Pour des performances optimales du système, maintenez la charge en dessous de 80 % de la capacité nominale de l'unité.

GUIDE D'INSTALLATION DU MATÉRIEL

1. Vous pouvez utiliser votre nouvel UPS dès sa réception. Cependant, après avoir reçu un nouvel UPS, pour garantir la capacité de charge maximale de la batterie, il est recommandé de charger la batterie pendant au moins 8 heures. Votre UPS est équipé d'une fonction de charge automatique. Lorsque l'UPS est branché sur une prise secteur, la batterie se charge automatiquement lorsqu'elle est allumée ou éteinte.

2. L'UPS étant éteint et débranché, connectez votre ordinateur, votre moniteur et tout autre périphérique nécessitant une batterie de secours à partir des prises SURGE/BATTERY. Branchez les autres équipements périphériques (par exemple imprimante, scanner, haut-parleurs, etc.) dans les prises permanentes de protection contre les surtensions. **NE PAS brancher une imprimante laser, une déchiqueteuse à papier, un copieur, un radiateur, un aspirateur, une pompe de puisard ou tout autre gros appareil électrique dans les « prises de batterie et de protection contre les surtensions ».** Les demandes d'alimentation de ces appareils entraîneront une surcharge et pourraient endommager l'unité.

3. Branchez l'UPS dans une prise à la terre bipolaire à 3 fils (prise murale). Assurez-vous que la prise de dérivation murale soit protégée par un fusible ou un disjoncteur et qu'elle ne dessert pas d'équipements à forte demande électrique (par exemple, climatiseur, réfrigérateur, copieur, etc.). La garantie interdit l'utilisation de rallonges, de multiprises et de multiprises avec l'UPS.

4. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer l'unité. Le voyant d'alimentation s'allume en vert et l'appareil émet deux bips.




5. Si une surcharge est détectée, une alarme sonore retentit et l'appareil émet un long bip. Pour corriger cela, éteignez l'UPS et débranchez au moins un équipement des prises alimentées par la batterie. Assurez-vous que le disjoncteur soit désactivé, puis allumez l'UPS.

6. Pour maintenir un niveau de charge optimal de la batterie, laissez l'UPS branché à une prise secteur CA tout le temps.

7. Pour stocker l'UPS pendant une période prolongée, couvrez-le et stockez-le avec la batterie complètement chargée. Pendant le stockage, rechargez la batterie tous les trois mois pour assurer une durée de vie optimale de la batterie.

8. Assurez-vous que la prise murale et l'UPS soient situés à proximité de l'équipement connecté pour une bonne accessibilité.

9. Posez l'UPS sur le bureau ou utilisez les fentes de montage en trou de serrure pour fixer l'UPS au mur dans le bon sens.

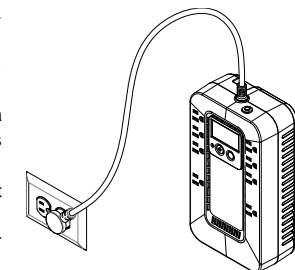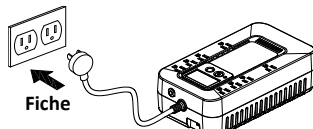

DÉFINITIONS POUR LES TÉMOINS LUMINEUX LCD

Voltmètre INPUT (d'entrée) : Ce compteur mesure la tension CA que le système UPS reçoit de la prise murale. L'UPS est conçu pour alimenter en continu les équipements connectés avec une tension de sortie stable. Dans le cas d'une coupure totale de courant, d'une forte chute de tension ou d'une surtension, l'UPS fait appel à ses batteries internes de secours pour fournir une tension de sortie adéquate de 110/120 V. Le voltmètre INPUT peut être utilisé comme outil de diagnostic pour identifier une alimentation d'entrée de mauvaise qualité.

Voltmètre OUTPUT (de sortie) : Ce compteur mesure, en temps réel, la tension CA que le système UPS fournit à l'ordinateur en mode d'alimentation CA/utilitaire normal et en mode de secours de la batterie.

ESTIMATED RUNTIME : Cela affiche l'estimation de la durée de fonctionnement de l'UPS avec la capacité et la charge actuelles de la batterie.

icône NORMAL : Cette icône apparaît lorsque l'UPS opère dans des conditions normales.

icône BATTERY : Lors d'une forte chute de tension ou d'une coupure de courant, cette icône apparaît et une alarme sonore retentit (deux bips courts suivis d'une pause) pour indiquer que l'UPS fonctionne à l'aide de ses batteries de secours. Lors d'une chute de tension ou d'une coupure de courant prolongée, l'alarme sonnera continuellement pour indiquer que les batteries de l'UPS sont presque déchargées. Vous devriez sauvegarder vos fichiers et éteindre vos appareils immédiatement ou permettre au logiciel d'éteindre le système.

icône OVERLOAD : Cette icône apparaît et une alarme retentit pour indiquer que les prises alimentées par batterie sont




L'écran LCD indique une variété de conditions de fonctionnement de l'UPS. Toutes les descriptions s'appliquent lorsque l'UPS est branché sur une prise secteur et allumé ou lorsque l'UPS fonctionne sur batterie.

surchargées. Pour éliminer la surcharge, débranchez certains de vos appareils des prises alimentées par la batterie jusqu'à ce que l'icône disparaisse et que l'alarme s'arrête.

Compteur BATT. CAPACITY : Ce compteur affiche le niveau de charge approximatif de la batterie interne de l'UPS par incréments de 20 %. Lors d'une panne de courant ou d'une baisse de tension importante, l'UPS passe en mode batterie (l'icône BATTERY apparaît) et le niveau de charge de la batterie diminue.

Compteur LOAD CAPACITY : Ce compteur affiche le niveau de charge de sortie approximatif des prises de batterie de l'UPS par incréments de 20 %.

FONCTIONS DE BASE

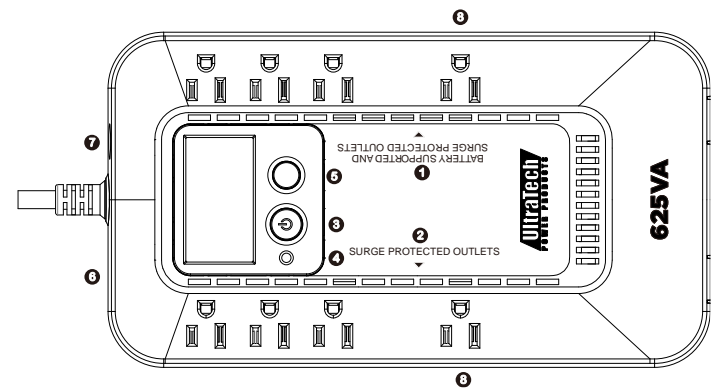

- Prises de la batterie et prises protégées contre les surtensions**
L'unité dispose de prises alimentées par batterie/suppression de surtension pour assurer un fonctionnement ininterrompu temporaire de votre équipement pendant une panne de courant. **(NE BRANCHEZ PAS une imprimante laser, une déchiqueteuse de papier, un copieur, un radiateur d'appoint, un aspirateur, une pompe de puisard ou tout autre appareil électrique de grande taille dans les « prises protégées contre les surtensions et les piles ».** Les demandes de puissance de ces appareils surchargeront et endommageront éventuellement l'unité.)
- Prise de protection contre les surtensions à temps complet**
L'unité dispose de prises de suppression de surtension pour fournir une protection contre les surtensions et le bruit de ligne.
- Interrupteur de mise sous tension**
Pour mettre l'UPS en mode **ON**, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes - vous entendrez une tonalité constante (1 seconde) - et relâchez après un court bip. Pour mettre l'UPS en mode **OFF**, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes - vous entendrez une tonalité constante (1 seconde) - et relâchez après deux bips courts.
Réglage de l'alarme : L'alarme sonore peut être **désactivée ou activée** en appuyant rapidement deux fois sur le bouton POWER. Le réglage par défaut est pour l'alarme activée. Pour désactiver l'alarme, appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation. Vous entendrez deux bips courts lorsque l'alarme est désactivée. Pour réactiver l'alarme, appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation. Vous entendrez un seul bip court lorsque l'alarme est activée. * Lorsque l'alarme est désactivée, il n'y aura pas de notification sonore lorsque l'UPS atteint un état de batterie faible.
- Voyant de mise sous tension (vert)**
Ce voyant s'allume lorsque l'alimentation secteur est normale et que les prises de l'UPS fournissent du courant.
- Changement de mode**
Appuyez sur le commutateur de mode pendant environ 3 secondes pour accéder au mode de configuration et sélectionner trois fonctions : Plage haute tension utilitaire, plage basse tension utilitaire et mise en veille/arrêt de l'écran LCD. Lorsqu'une fonction est sélectionnée, appuyez sur Changement de mode (Mode Switch) pendant 3 secondes pour afficher les options. Lorsqu'une option est sélectionnée, attendez 8 secondes que le réglage soit confirmé. Une fois le réglage confirmé, l'écran LCD quitte le mode de configuration et revient à l'affichage de l'état. S'il n'y a aucune action pendant 8 secondes pendant la configuration, l'écran LCD quittera également le mode de configuration et reviendra à l'affichage d'état.
a. Gamme de haute tension utilitaire : Réglez la valeur de la plage de haute tension.
b. Plage de basse tension utilitaire : Réglez la valeur de la plage de basse tension.
c. LCD : L1/L0 (MARCHE/ARRÊT) :
* Lorsque l'écran LCD est réglé sur L1, l'écran LCD sera toujours activé. Lorsque l'écran LCD est réglé sur L0, l'écran LCD s'assombrit s'il n'est pas touché pendant 1 minute.
* En mode batterie, l'écran LCD est toujours allumé, que le réglage soit L1 ou L0.
- Port USB vers PC**
Le port USB permet la connexion et la communication entre le port USB de l'ordinateur et l'unité UPS. L'UPS communique son état au logiciel de gestion de l'alimentation.
- Disjoncteur**
Situé sur le côté de l'UPS, le disjoncteur sert à fournir une protection contre les surcharges et les pannes.
- Prises conçues pour les adaptateurs secteur**
L'UPS dispose de 2 prises largement espacées afin que les adaptateurs d'alimentation CA puissent être branchés sur l'UPS sans chevaucher ou bloquer les prises adjacentes.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE


Remplacement des batteries situées dans une **ZONE D'ACCÈS AU SERVICE**.

L'entretien des batteries doit être effectué ou supervisé par du personnel connaissant les batteries et les précautions requises :

- Lors du remplacement des piles, remplacez-les par le même nombre de piles suivantes : LEOCH/DJW12-5.0 ou RITAR RT1250H pour 0E-625V8LCD2
- ATTENTION !** Risque de danger électrique, 12 V, batterie 5mAh maximum. Avant de remplacer les piles, retirez les bijoux conducteurs tels que les chaînes, les montres-bracelets et les bagues. Une énergie élevée à travers des matériaux conducteurs peut provoquer de graves brûlures.
- ATTENTION !** Ne jetez pas les batteries au feu. Les batteries peuvent exploser.
- ATTENTION !** Ne pas ouvrir ou détériorer les batteries. Les matières libérées sont nocives pour la peau et les yeux. Elle peut être toxique.
- ATTENTION !** Une batterie peut présenter un risque d'électrocution et contenir un fort courant électrique. Le contact avec n'importe quelle partie d'une batterie mise à la terre peut entraîner un choc électrique. Les précautions suivantes doivent être observées lors de travaux sur batterie :
a) Enlevez les bagues des montres ou tout autre objet métallique.
b) Utilisez des outils avec des poignées isolées.
c) Portez des gants et des bottes en caoutchouc.
d) Ne posez pas d'outils ou de pièces métalliques sur les batteries.
e) Déconnectez la source de charge et la charge avant d'installer ou d'entretenir la batterie.
f) Retirez les masses de la batterie pendant l'installation et l'entretien pour réduire la probabilité de choc. Retirez la connexion de la terre si une partie de la batterie est déterminée comme étant mise à la terre.

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE :

- Éteignez l'UPS, débranchez tous les équipements connectés et débranchez l'UPS de la source d'alimentation CA.
- Placez l'UPS sur son dessus et retirez la vis de fixation sur le couvercle du compartiment de la batterie.
- Faites glisser complètement le couvercle du compartiment des piles hors de l'appareil.
- Retirez la batterie du compartiment et débranchez les fils de batterie de la batterie.
- Installez la batterie de rechange en connectant le fil rouge à la borne positive (+) et le fil noir à la borne négative (-) de la batterie.
- Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie sur la batterie et serrez la vis de fixation.
- Chargez l'unité pendant 8 heures pour vous assurer que l'UPS effectue le temps de fonctionnement prévu.

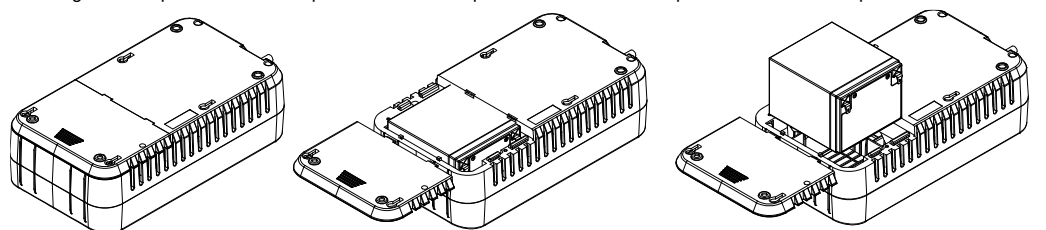

DÉFINITIONS DES ALARMES SONORES

Alimentation branchée	Alarme	STATUT
Allumée	Éteinte	Normal

Garantie limitée et Garantie pour le matériel connecté

1. Garantie limitée

a. Général

Sous réserve des termes et conditions de cette garantie limitée, à compter de la date de vente jusqu'à la période de temps pour les catégories de produits spécifiées dans la section 1 (b), ADI garantit que ses produits UltraTech sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et service, usure normale exceptée. Sauf si la loi l'exige, cette garantie limitée s'adresse uniquement à l'acheteur et ne peut être transférée à un tiers.

ADI n'aura aucune obligation en vertu de cette garantie limitée ou autrement si :

- (i) Le produit est mal installé, appliqué ou entretenu ;
- (ii) Le produit est installé en dehors des paramètres de fonctionnement indiqués, modifié ou mal entretenu ou réparé ;
- (iii) Les dommages sont causés par des événements naturels extérieurs, tels que la foudre, les surtensions, les incendies, les inondations, les actes de la nature, etc.
- (iv) Les défauts résultant d'une modification non autorisée, d'une mauvaise utilisation, de vandalisme ou d'autres causes sans rapport avec des matériaux ou une fabrication défectueuse, ou des pannes liées aux batteries de tout type utilisées en relation avec les produits vendus ci-dessous.

ADI ne garantit que les produits de la marque UltraTech et vendus par ADI. Tous les autres produits de marque de tiers sont garantis par le fabricant tiers pendant une période définie par le fabricant tiers, et ADI attribue à l'acheteur ces garanties et uniquement les garanties étendues par ces fabricants ou vendeurs tiers pour des produits de marque non ADI. ADI ne garantit elle-même aucun produit de marque autre qu'ADI et ne vend que tel quel, conformément aux conditions générales de vente d'ADI.

b. Les garanties spécifiques pour les catégories de produits sont les suivantes :

Catégorie de produits	Période de garantie
Batteries SLA	12 mois
Alimentations CCTV	24 mois
Protection contre les surtensions	24 mois
UPS (alimentations sans coupure)	24 mois
Alimentation et relais	30 mois
Commutateurs réseau/Commutateurs PoE	Durée de vie limitée
Piles alcalines	Durée de vie limitée
Batteries à lithium	Durée de vie limitée

2. EXCLUSION DE GARANTIES, LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, EXPRÉSSE OU IMPLICITE, DE COMMERCIALISABILITÉ, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU AUTRE, QUI S'ÉTENDE AU-DELÀ DE LA DESCRIPTION FIGURANT AU RECTO DU PRÉSENT DOCUMENT. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, ADI NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE ENVERS QUICUNQUE DE TOUT (I) DOMMAGE CONSÉCUTIF, ACCIDENTEL, INDIRECT, SPÉCIAL OU PUNITIF DÉCOULANT DE OU LIÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT AU PRODUIT ET À LA GARANTIE, OU DE LA VIOLATION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRÉSSE OU IMPLICITE, OU SUR TOUTE AUTRE BASE DE RESPONSABILITÉ QUELLE QU'ELLE SOIT, MÊME SI LA PERTE OU LE DOMMAGE EST CAUSÉ PAR LA NÉGLIGENCE OU LA FAUTE D'ADI ET MÊME SI ADI A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELLES PERTES OU DE TELS DOMMAGES. Toute description de produit (qu'elle soit écrite ou faite oralement par ADI ou les agents d'ADI), toute spécification, tout échantillon, tout modèle, tout bulletin, tout dessin, tout diagramme, toute fiche technique ou tout autre matériel similaire utilisé dans le cadre de la commande de l'Acheteur a pour seul but d'identifier les produits d'ADI et ne doit pas être interprété comme une garantie ou une condition expresse. Toute suggestion d'ADI ou des agents d'ADI concernant l'utilisation, les applications ou l'adéquation des produits ne doit pas être interprétée comme une garantie expresse ou une condition à moins qu'elle ne soit confirmée par écrit par ADI. ADI ne garantit pas que les produits qu'elle vend ne peuvent pas être compromis ou contournés, que les produits empêcheront tout dommage corporel ou matériel par cambriolage, vol, incendie ou autre, ou que les produits fourniront dans tous les cas un avertissement ou une protection adéquats. L'Acheteur comprend et fera comprendre à son client qu'un produit correctement installé et entretenu n'est pas une assurance ou une garantie qu'il ne causera pas ou n'entraînera pas de blessures ou de pertes de biens. PAR CONSÉQUENT, ADI N'EST PAS RESPONSABLE DES BLESSURES CORPORELLES, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DE TOUTE AUTRE PERTE FONDÉE SUR UNE QUELCONQUE RÉCLAMATION, Y COMPRIS UNE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE LE PRODUIT N'A PAS DONNÉ D'AVERTISSEMENT. Toutefois, si ADI est tenue responsable, directement ou indirectement, de toute perte ou de tout dommage concernant les produits qu'elle vend, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, sa responsabilité maximale ne pourra en aucun cas excéder le prix d'achat du produit, qui sera fixé à titre de dommages-intérêts liquidés et non de pénalité et constituera le recours complet et exclusif à l'encontre d'ADI.

3. Limitation de la responsabilité envers les clients de l'Acheteur.

L'Acheteur s'engage à limiter la responsabilité envers ses clients dans toute la mesure permise par la loi. L'Acheteur reconnaît qu'ADI ne sera réputée donner aux consommateurs de ses produits que les garanties statutaires requises par la loi et qu'à aucun moment l'Acheteur ne devra déclarer à ses clients et/ou utilisateurs des produits ADI qu'ADI fournit des garanties supplémentaires. En acceptant les produits, dans toute la mesure permise par la loi, l'Acheteur assume toute responsabilité pour, et accepte d'indemniser et de tenir ADI à l'écart et de défendre ADI contre tout procès, réclamation, demande, cause d'action et jugement relatif à des dommages, que ce soit pour des blessures personnelles ou des biens personnels, subis par toute personne, entreprise, personne, entreprise, société ou association commerciale, y compris, mais sans s'y limiter, les clients de l'Acheteur et/ou les utilisateurs des produits en raison de toute défaillance des produits à détecter et/ou à avertir du danger pour lequel les biens ont été conçus ou de toute autre défaillance des produits, que ces dommages soient ou non causés ou favorisés par la négligence ou la faute d'ADI, qu'elle soit conjointe ou concomitante.

4. Renvois

Sous réserve des termes et conditions énumérés ci-dessous, pendant la période de garantie applicable, ADI remplacera le produit ou fournira un crédit à l'achat, à sa seule discrétion et sans frais, pour tout produit défectueux renvoyé avec port payé. Toute obligation d'ADI de remplacer les produits sous garantie à vie limitée en vertu de cette garantie qui résultent d'un défaut est limitée à la disponibilité du produit de remplacement. ADI se réserve le droit de remplacer ces produits par les produits actuellement disponibles ou d'accorder un crédit à sa seule discrétion. Si l'Acheteur rencontre un problème avec un produit ADI, veuillez appeler votre succursale ADI locale pour obtenir des instructions de retour :

Pour les États-Unis, appelez le 1-800-233-6261

Pour le Canada, appelez le 877-234-7378

Pour Porto Rico, appelez le 787-793-8830

Assurez-vous de disposer du numéro de modèle et de la nature du problème. En cas de remplacement, le produit renvoyé sera crédité sur le compte de l'Acheteur et une nouvelle facture sera émise pour l'article de remplacement. ADI se réserve le droit d'émettre un avoir uniquement au lieu d'un remplacement.

Si un produit UltraTech s'avère être en bon état de fonctionnement ou si l'incapacité d'un tel produit à fonctionner correctement est le résultat d'un dommage ou d'un abus de la part de l'utilisateur, le produit sera retourné à l'Acheteur dans le même état que celui dans lequel il a été reçu et l'Acheteur sera responsable de tous les frais de transport de retour.

5. Droit applicable

Les lois de l'État de New York s'appliquent à la présente garantie limitée.

6. Divers

Si l'une des conditions de la présente garantie limitée est interdite par ces lois, elle sera nulle et non avenue, mais le reste de la garantie limitée restera pleinement en vigueur.

Garantie Matériel Connecté

Comment ouvrir un dossier de demande d'indemnisation pour un équipement connecté ?

1. Pour les réclamations relatives à la garantie sur les équipements connectés, contactez Cyber Power Systems au (877) 297-6937 ou écrivez à Cyber Power Systems (USA), Inc. 4241 12th Ave. E., STE 400, Shakopee, MN 55379, ou envoyer un message électronique à claims@cpsww.com pour obtenir des instructions, dans un délai de 10 jours à compter de la survenance de l'événement.

2. Lorsque vous contactez CyberPower, identifiez le produit, la date d'achat et le(s) équipement(s) connecté(s). Disposer d'informations sur toutes les assurances applicables ou autres ressources de recouvrement/paiement dont dispose le client initial et demander un numéro de réclamation.

3. Vous devez fournir un reçu d'achat daté (ou une autre preuve de l'achat initial) et décrire les dommages subis par votre équipement connecté.

4. Emballez et expédiez le produit à CyberPower et, sur demande, le(s) article(s) de l'équipement connecté, un devis de réparation pour les dommages causés à l'équipement connecté et tous les formulaires de réclamation que CyberPower vous fournit. Indiquez le numéro de réclamation sur l'étiquette d'expédition ou joignez-la au produit. Vous devez payer à l'avance tous les frais d'expédition, vous êtes responsable de l'emballage et de l'expédition, et vous devez payer le coût du devis de réparation.

Combien de temps ai-je pour déposer une demande d'indemnisation ?

Toute demande d'indemnisation doit être présentée dans les dix jours suivant l'événement.

Que fera CyberPower pour corriger les problèmes ?

CyberPower va inspecter et examiner le Produit.

S'il s'avère que l'UPS n'a pas protégé l'équipement qui y était branché, CyberPower vous enverra des formulaires de demande d'indemnisation pour l'équipement connecté. CyberPower réparera ou remplacera l'équipement qui a été endommagé en raison de la défaillance de l'UPS ou vous paiera la juste valeur marchande (PAS LE COÛT DE REMPLACEMENT) de l'équipement au moment du dommage. CyberPower utilise Orion Blue Book, ou d'autres guides d'évaluation de tiers, ou eBay, craigslist, ou d'autres sources pour établir ce montant. La responsabilité maximale est limitée à 100 000 dollars pour le OE-625V8LCD2.

Allumée	Deux bips toutes les 30 secondes	Échec de l'utilitaire : l'UPS alimente les prises alimentées par la batterie à partir de sa batterie.
Allumée	Bip rapide toutes les 1/2 seconde	Échec de l'utilitaire - l'UPS fournit une alimentation par batterie. Un bip rapide indique que l'appareil sera bientôt à court d'énergie.
Éteinte	Tonalité constante	Surcharge : se produit lorsque l'équipement connecté dépasse la capacité indiquée de l'UPS. Éteignez l'UPS, débranchez au moins un équipement des prises de batterie, attendez 10 secondes, réinitialisez le disjoncteur et allumez l'unité.
éteinte	Tonalité constante	Défaut du chargeur : Contactez ADI/UltraTech US 1-800-233-6261 ; Canada 877-234-7378; Porto Rico 787-793-8830.


DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Les prises de protection contre les surtensions permanentes cessent d'alimenter l'équipement. Le bouton du disjoncteur dépasse du côté de l'appareil.	Le disjoncteur s'est déclenché en raison d'une surcharge.	Éteignez l'UPS et débranchez au moins un appareil. Attendez 10 secondes, réinitialisez le disjoncteur en appuyant sur le bouton, puis allumez l'UPS.
L'UPS n'opère pas pendant la durée attendue.	La batterie n'est pas totalement chargée.	Rechargez la batterie en laissant l'UPS branché.
	La batterie est usée.	Contactez ADI/UltraTech US1-800-233-6261; Canada 877-234-7378; Porto Rico 787-793-8830.
L'UPS ne s'allume pas.	L'interrupteur on/off (allumé/éteint) est conçu pour éviter les dommages occasionnés lors d'une activation et désactivation trop rapide.	Éteignez l'UPS. Attendez 10 secondes et ensuite allumez l'UPS.
	L'unité n'est pas connectée à une prise secteur CA.	L'appareil doit être branché sur une prise 110/120V 50/60Hz.
	La batterie est usée.	Contactez ADI/UltraTech US1-800-233-6261; Canada 877-234-7378; Porto Rico 787-793-8830.
	Problème mécanique.	Contactez ADI/UltraTech US1-800-233-6261; Canada 877-234-7378; Porto Rico 787-793-8830.
	La fréquence est en dehors de la plage de fonctionnement de 47-63Hz.	Éteignez l'UPS. Assurez-vous que la plage de fréquences soit comprise entre 47 et 63 Hz. Ou, vous pouvez allumer l'UPS en mode batterie.
Le logiciel de gestion de l'alimentation est inactif (toutes les icônes sont grises).	Le câble USB n'est pas connecté.	Connectez le câble USB à l'UPS et à un port USB libre sur l'ordinateur.
	Le câble USB est connecté à un mauvais port USB.	Recherchez un autre port USB et branchez le câble.
	L'UPS ne fournit pas d'alimentation depuis la batterie.	Éteignez votre ordinateur et éteignez l'UPS. Attendez 10 secondes et ensuite rallumez l'UPS. Cela devrait réinitialiser l'appareil.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	0E-625V8LCD2
Capacité	625VA/390W
Tension d'entrée nominale	120 Vca
Fréquence d'entrée	50/60Hz +/- 3Hz
Tension de sortie sur batterie	120Vac ± 5%
Fréquence de sortie sur batterie	50 Hz/60 Hz ± 1 % (détection automatique)
Charge max. pour les prises de l'UPS	625VA/390W
Charge max. pour les prises de protection contre les surtensions à temps plein	10 ampères
Forme d'onde de sortie sur batterie	Onde sinusoïdale simulée
Température de fonctionnement	32°F à 104°F / 0°C à 40°C
Humidité relative de fonctionnement	0 à 90% (sans condensation)
Dimensions (L x H x P) :	5,9" x 3,1" x 10,6" 150 x 79 x 269 mm
Poids net	6,4 livres / 2,9 kg
Temps de charge habituel de la batterie	8 heures typiques à partir de la décharge totale sous une charge de 100 %
Durée de vie habituelle de la batterie	3 à 6 ans selon les cycles de décharge/recharge
Batterie	Batterie plomb-acide scellée sans entretien
Homologations de sécurité	UL1778(UPS), cUL CAN/CSA C22.2 No.107.3, FCC/DoC Classe B

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

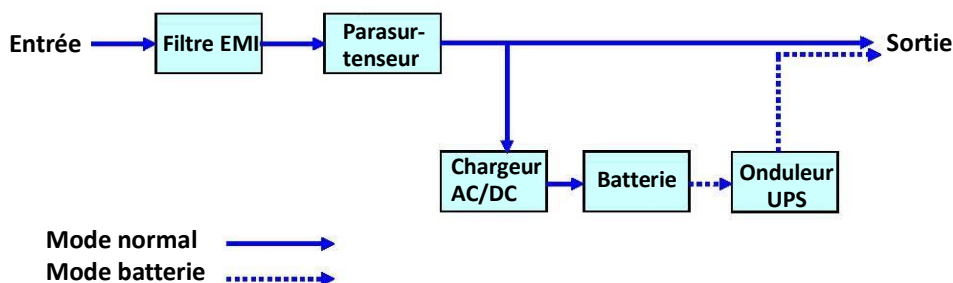

Déclaration de conformité FCC

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la Section 15 des Régulations de la FCC. Ces limites sont établies en vue de fournir une protection raisonnable contre tout brouillage dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Avertissement : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Déclaration de conformité canadienne

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)